

## Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям технических условий при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный ремонт производит предприятие-изготовитель по адресу: 109263, г. Москва, 7-я ул. Текстильщиков, д. 7, корп. 1. Тел.: (495) 742-57-34.

<http://www.scale.ru>

e-mail: [service@scale.ru](mailto:service@scale.ru)

## РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

для статического взвешивания

#### типа СКЕ-Н

Весы СКЕ-Н \_\_\_\_\_

Заводской № \_\_\_\_\_

соответствуют техническим условиям, признаны годными к эксплуатации.

\_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

#### Свидетельство об упаковке

Весы СКЕ-Н \_\_\_\_\_

Заводской № \_\_\_\_\_

упакованы согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

\_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

#### Поверка

Поверка весов осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 53228-2008, Приложение Н.

Основные средства поверки: гири класса М<sub>1</sub> по ГОСТ 7328-2001.



## Содержание

<b>НАЗНАЧЕНИЕ ВЕСОВ .....</b>	<b>2</b>
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕСОВ .....	2
ОПИСАНИЕ ВЕСОВ .....	2
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....</b>	<b>3</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....</b>	<b>3</b>
<b>УСТАНОВКА И РАБОТА С ВЕСАМИ .....</b>	<b>4</b>
НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК .....	5
ФУНКЦИЯ СУММИРОВАНИЯ ВЕСОВОГО ТОВАРА.....	5
СЧЕТНЫЙ РЕЖИМ.....	6
НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	7
ПРОСМОТР КОДА АЧП.....	8
КОМПАРАТОРНЫЙ РЕЖИМ.....	8
НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ.....	10
НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ.....	11
НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ УДЕРЖАНИЯ ПОКАЗАНИЙ ВЕСА.....	12
<b>КОМПЛЕКТНОСТЬ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ .....</b>	<b>13</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....</b>	<b>14</b>
<b>КОНСЕРВАЦИЯ И УПАКОВКА.....</b>	<b>14</b>
<b>ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА .....</b>	<b>14</b>
<b>ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....</b>	<b>15</b>
<b>СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКИ.....</b>	<b>15</b>
<b>ПОВЕРКА .....</b>	<b>15</b>

## Техническое обслуживание

1. Техническое обслуживание весов состоит из ежесменного осмотра и периодического малого ремонта, выполняемого 1 раз в 12 месяцев.
2. При ежесменном осмотре проводят:
  - проверку условия установки платформы весов согласно п. 4 «Установка и работа с весами» данного руководства.
  - внешний осмотр индикатора, с осмотром внешних соединений, целостность изоляций соединительных проводов, в том числе и цепи энергоснабжения индикатора.
  - проверку отсутствия под платформой весов грязи, и посторонних предметов.
3. Ежеменные осмотры могут проводить лица прошедшие инструктаж по технике безопасности, изучившие РЭ к весам.
4. При периодическом малом ремонте производится обязательные регламентные работы, а также работы по устранению дефектов возникших в процессе эксплуатации.
5. Периодический малый ремонт осуществляется, предприятием изготовителем, а также другими организациями имеющими лицензию на право проведения ремонта СИ.

## Консервация и упаковка

Консервация производится перед постановкой весов на хранение.

Консервация весов включает в себя очистку поверхностей платформы весов и корпуса индикатора весов от загрязнений и упаковывание.

Перед проведением консервации отсоедините сигнальный провод платформы от индикатора весов. Очистку от загрязнений производите в следующей последовательности:

- очистите от загрязнений поверхность платформы, обезжирьте металлические поверхности;
  - очистите от загрязнений корпус индикатора весов.
- Упаковывание производите в следующей последовательности:
- упакуйте в папиросную бумагу платформу весов и закройте упаковку скотч - лентой;
  - поместите в полиэтиленовый чехол индикатор весов;
  - уложите индикатор весов и съемные детали, в коробку из гофрированного картона;
  - заклейте коробку скотч - лентой.

## Хранение и транспортировка

При хранении и транспортировке весов необходимо соблюдать требования, приведенные ниже.

Условия хранения весов должны соответствовать требованиям группы 1 ГОСТ 15150-69 — чистые, отопляемые, вентилируемые помещения с температурой воздуха от 5 до 40°С и относительной влажностью 80%. Условия транспортировки весов должны соответствовать требованиям группы 5 ГОСТ 15150-69, но при температурах воздуха от -40 до +50°С.

Весы в транспортной таре предприятия изготовителя могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями, действующими в каждом виде транспорта.

Запрещается транспортировать весы в неоттапливаемых и разгерметизированных отсеках самолетов.

При транспортировке весов железнодорожным транспортом вид отправки — мелкая, малотоннажная.

UF-05

Настройка функций  
удержания веса

### Примечание:

Благодарим Вас за покупку электронных настольных весов серии СКЕ-Н. Надеемся, что Вам понравится работа с весами.

Прежде, чем приступить к работе, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Обращайтесь к нему по мере необходимости.

Показания дисплея	Описание
Hold-0	Функция «Удержания веса» отключена
Hold-1	Функция «Удержания веса» - по пиковому значению веса. Для сброса показаний нажмите на любую кнопку.
Hold-2	Функция «Удержания веса» - по стабилизации веса. Для сброса показаний нажмите на любую кнопку.
Hold-3	Функция «Удержания веса» - по стабилизации веса. Для сброса показаний снимите вес с платформы.
Hold-4	Не поддерживается в данной версии ПО
Hold-5	Режим удержания веса при взвешивании животных. Для сброса показаний снимите вес с платформы.

### Настройка параметров в режим удержания веса при взвешивании животных.

300003  
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Режим удержания веса при взвешивании животных. Настройка

(a) - Время выборки стабильных показаний. Возможные варианты установки параметра:

0 - 0.5 с; 1 - 1.0 с; 2 - 2.0 с; 3 - 4.0 с; 4 - 8.0 с.

(b) (c) - не имеют значения.

(d) (e) (f) - Диапазон стабильности показаний в 00,0 %

## Назначение весов

Весы типа СКЕ-Н (далее весы) предназначены для статического измерения массы.

Область применения – предприятия различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, торговые организации.

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента тензорезисторного датчика, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе взвешиваемого груза. Результаты взвешивания выводятся на жидкокристаллический дисплей, расположенный на панели управления.

Конструктивно весы состоят из грузоприемной платформы из нержавеющей стали, весоизмерительного устройства с датчиком и электронного блока с жидкокристаллическим дисплеем. Весы имеют стандартный ветрозащитный кожух. Питание весов осуществляется через адаптер сетевого питания.

### Функциональные возможности весов

- Единицы измерения (кг) и фунты (lb).
- Быстрый переход из режима взвешивания в «счётный режим» и обратно.
- Функция «удержания веса»
- Функция «суммирования весового товара»
- Функция «авто отключения питания» весов для экономии ёмкости аккумулятора.
- Функция «компараторный режим».
- Функция выборки массы тары до 100% от Max.

### Описание весов

- Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой;
- Влагозащищенная клавишная панель;
- Весы (платформа, рама, весовой индикатор) выполнены из нержавеющей стали.

### Адрес фирмы-изготовителя:

109263, г. Москва, 7-ая ул. Текстильщиков, д. 7, корп. 1


Тел.: (495) 742-57-34, факс: (499) 176-96-11

[http:// www.scale.ru](http://www.scale.ru)

### Комплектность средства измерений

1. Весы..... 1 шт.
2. Эксплуатационная документация..... 1 комплект
3. Блок питания..... 1 шт.

## Меры предосторожности

1. Не нагружайте весы сверх допустимого предела взвешивания, не допускайте резких ударов по платформе.
2. Платформа и взвешиваемый груз не должны касаться сетевого шнура или других посторонних предметов.
3. Протирайте платформу и корпус весов сухой, мягкой тканью.
4. Избегайте прямого попадания воды на весы, храните весы в сухом месте.
5. Не подвергайте весы сильной вибрации.
6. Избегайте резких перепадов температуры.
7. Весы следует устанавливать вдали от высоковольтных кабелей, двигателей, радиопередатчиков и других источников электромагнитных помех.
8. Не нажимайте сильно на клавиши.
9. В конце работы вынимайте вилку шнура питания из сетевой розетки.
10. На показания весов оказывает влияние широтный эффект, т.е. зависимость силы тяжести от географической широты места, где производится взвешивание. Поэтому при покупке весов следует указывать место предполагаемой эксплуатации для соответствующей калибровки.
11. Аккумулятор следует перезарядить, когда на дисплее появится символ .
12. В случаях, когда весы долгое время не используются, их следует хранить в сухом месте и перезаряжать аккумулятор каждые 3 месяца.


## Технические характеристики

Таблица №1.


Модель	Пределы взвешивания, кг		Дискретность отсчета и цена поверочного деления (d=e), кг	Число поверочных делений (n)	Пределы допускаемой погрешности весов, ±кг		
	Наибольший (Max)	Наименьший (Min)			Интервалы взвешивания, кг	При поверке	В эксплуатации
СКЕ-Н-60-4050	60	0,4	0,02	3000	от 0,4 до 10 вкл.	0,01 0,02 0,03 0,025	0,02 0,04 0,06 0,05
СКЕ-Н-150-4050 СКЕ-Н-150-4560	150	1	0,05	3000	от 25 до 100 вкл.	0,05 0,075	0,1 0,15
СКЕ-Н-300-4560 СКЕ-Н-300-6080	300	2	0,1	3000	от 2 до 50 вкл.	0,05	0,1
СКЕ-Н-500-6080	500	4	0,2	2500	от 50 до 200 вкл. св. 200	0,1 0,15	0,2 0,3

UF-05


Настройка функций удержания веса

   
 ↓


Hold

   
 ↓


Hold-0

   
 ↓


Hold-1

   
 ↓


Hold-2

   
 ↓


Hold-3

   
 ↓

Hold-4

   
 ↓

Hold-5

   
 ↓

3000003  
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Режим удержания веса отключен

Режим удержания веса-1

Режим удержания веса-2

Режим удержания веса-3

Режим удержания веса-4 (не работает)

Режим удержания веса-5

Настройка параметров

Режим удержания веса-5

Значения наибольшего (НПВ) и наименьшего (НмПВ) пределов взвешивания, цены поверочного деления, пределов допускаемой погрешности весов при первичной и периодической поверках приведены в Таблице №1. Габаритные размеры грузоприемного устройства и масса весов приведены в Таблице №2.

**Таблица №2.**

Наименование характеристик	Значение характеристик
Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008	средний (Ш)
Диапазон выборки массы тары, кг	от 0 до НПВ
Диапазон рабочих температур	от минус 10 до плюс 40 °С
Параметры электропитания от сети переменного тока:	187...242
– напряжение, В	49...51
– частота, Гц	30
– потребляемая мощность, ВА, не более	
Габаритные размеры весов, мм, (длина × ширина × высота)	
не более:	
СКЕ-Н-60-4050; СКЕ-Н-150-4050	500×400×170
СКЕ-Н-150-4560; СКЕ-Н-300-4560	600×450×170
СКЕ-Н-300-6080; СКЕ-Н-500-6080	800×600×170
Масса весов, кг, не более:	
СКЕ-Н-60-4050; СКЕ-Н-150-4050	26
СКЕ-Н-150-4560; СКЕ-Н-300-4560	29
СКЕ-Н-300-6080; СКЕ-Н-500-6080	36
Вероятность безотказной работы за 1000 ч	0,92
Средний полный срок службы, лет	10
Версия ПО	SIS U 1.3

### Установка и работа с весами СКЕ-Н

1. Установите весы на прочную, плоскую поверхность. Нельзя устанавливать весы на вибрирующую или не стабильную поверхность. Используйте встроенный индикатор уровня и настраиваемые ножки платформы, установите весы в ровное, устойчивое положение.
2. Используйте независимый источник питания, избегайте электрических помех.
3. Перед включением весов следует убедиться в том, что на платформе весов нет никаких посторонних предметов.
4. Весы следует прогреть в течение 10-30 минут в комнатной температуре перед использованием.
5. Избегайте использования весов в условиях повышенной влажности и резких перепадов температуры.

Auto. отключения питания через 10 мин

УФ-03

Настройка авто. выкл. питания

*Настройка подсветки дисплея.*

УФ-04

Настройка подсветки дисплея

bl-set

Подсветка дисплея выключена

Auto

Подсветка дисплея авто.

on

Подсветка дисплея включена

УФ-04

Настройка подсветки дисплея

*Настройка функции удержания показаний веса.*

### Назначение кнопок.

На передней панели весового индикатора расположены 6 многофункциональных кнопок, которые управляют всей работой весов.



- Выключение устройств а.

- Включение весов, когда они находятся в выключенном состоянии.

- Устанавливает весы в значение 0 (нуль), когда вес груза на платформе составляет менее 2% от НПВ.

- Вход в режим тарирования, когда вес груза на платформе более 2% от НПВ.

Выборка массы тары составляет ±100% от НПВ.

**Примечание:** При возврате веса груза на платформе к значению меньшему, чем 2% от НПВ, данная кнопка снова работает как установка нуля.

- В режиме настройки перемещает курсор на одну позицию вправо и/или перемещается по пунктам меню.



- Изменение единицы измерения.

- В режиме настройки, выполняет функцию возврата в предыдущий пункт меню или выхода.



- Вход в режим суммирования веса. Позволяет производить до 9999 операций суммирования. Каждая операция суммирования должна быть сброшена на ноль, чтобы произвести следующую операцию суммирования.

- В режиме настройки, выполняет функцию ввода/подтверждения выбора.



- Просмотр веса нетто и брутто в режиме тарирования. При просмотре веса брутто, все остальные функциональные клавиши весов не будут активны.

- В режиме настройки используется для увеличения текущего значения на единицу.



- Просмотр текущего суммированного веса и/или сброс текущего суммированного веса. Нажав и удерживая кнопку в течение 3 секунд, можно вначале просмотреть текущий суммированный вес, затем сбросить его.

- В режиме настройки перемещает курсор на одну позицию влево и/или перемещается по пунктам меню.

### Функция суммирования весового товара.

Позволяет произвести суммирование до 99 результатов взвешивания.

0.000 kg

Режим взвешивания



Установите на платформу весов первый товар.

8.000 kg

Показание веса первого товара

После стабилизации показаний.



 
=0.1=

Номер взвешивания (примерно 3 сек.)



8.000

Показание веса первого товара



10d Нижний предел ok Верхний предел



UF-02

Для отключения компараторного режима установите значение нижнего предела в ноль.

### Настройка автоматического выключения питания.

UF-03

Настройка авто. выкл. питания



t-ROFF



OFF-00

Режим авто. отключения питания выключен



OFF-01

Авто. отключения питания через 1 мин



OFF-02

Авто. отключения питания через 2 мин




OFF-03


Авто. отключения питания через 3 мин




OFF-04

Авто. отключения питания через 5 мин

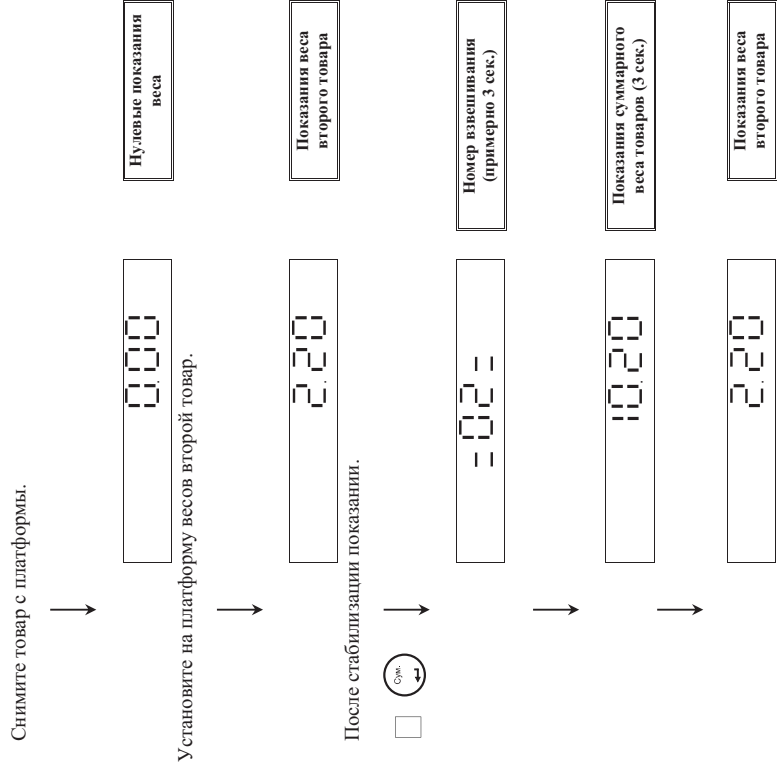




Для просмотра количества суммированных товаров и общего веса товаров нажмите клавишу .



Для удаления данных нажмите и удерживайте клавишу  в течении трёх секунд.

### Счётный режим.

Для работы весов в данном режиме не необходимо задать вес соответствующий определенному количеству образцов которые Вы собираетесь взвешивать.

Находясь в режиме взвешивания с помощью клавиши  выберете единицы измерения штуки (Pcs), положите на платформу весов 10; 20; 50; 100 штук образцов. Клавишей  выберете значение количества образцов находящихся на платформе весов, кнопкой  подтвердите Весы готовы к работе в счетном режиме.

Для выхода из счетного режима нажмите клавишу .

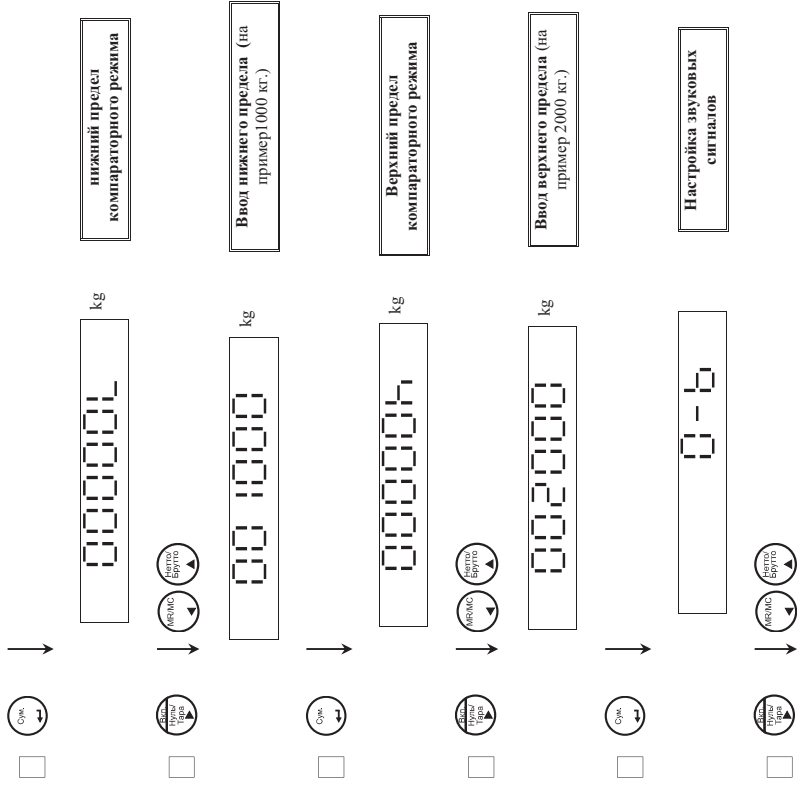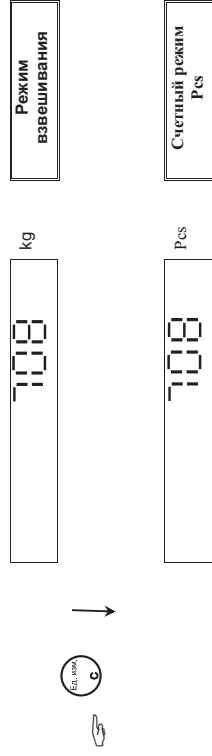

### Примечание:

A ⇒ Настройка индикации и режима работы звукового сигнала:

- 0 = индикация «LO»; «OK»; «НП» появляется при стабилизации веса
- 1 = индикация «LO»; «OK»; «НП» отображается постоянно, даже при нестабильном весе. Звуковой сигнал подается постоянно (в зависимости от установленного значения параметра (B)).
- 2 = индикация «LO»; «OK»; «НП» отображается постоянно, даже при нестабильном весе. Звуковой сигнал подается по стабилизации (в зависимости от установленного значения параметра (B)).

B ⇒ Настройки звукового сигнала

- 0 = Звуковой сигнал отключён.
- 1 = Звуковой сигнал звучит когда вес в зоне «OK»
- 2 = Звуковой сигнал звучит когда вес в зоне «LO» или «НП»

### LCD индикация

